


下塗り:エコプラ速乾 上塗り:フローンクイックF

1 下地素材(コンクリート・モルタル)の表面に形成されるレイタンスによる脆弱層や、ホコリ、油分など付着物は完全に除去し洗浄して、十分に乾燥させて下さい。


(気温5℃以下湿度85%以上や天候の悪い場合の塗装は避けて下さい)

※新設コンクリート、モルタル面は、打設後約40日間以上の養生期間

塗料が着いては困る所は テープやマスカーで養生 して下さい。

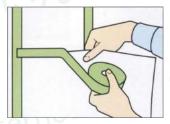

A液とB液を1:2の割合で配合し均一になるようにかくはん機でよくかき混ぜます。

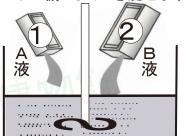


ローラーで塗りのばします。 (A液とB液配合後2時間(20℃) 以内に使い切って下さい。)



る 【下塗り】 エコプラ速乾をA液B液 共よく混ぜてください。




5 スミなど狭い箇所などは あらかじめ目地はけなど で塗装しておきます。

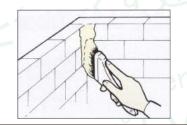


【乾燥】

3時間以上(20°C)乾燥 させて下さい。 (48時間以内に上塗り をして下さい。)

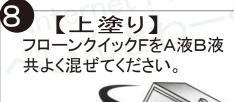




10 スミなど狭い箇所などは あらかじめ目地はけなど で塗装しておきます。

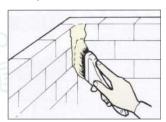

12 1時間以上(20°C)乾かして もう一度ローラーで塗ります。 (1回目塗装後1時間以上48 時間以内に塗装して下さい。)



A液とB液を10:1の割合で配合し、かくはん機でよくかき混ぜます。

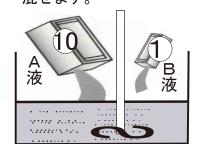

1 ローラーで塗りのばします。 (A液とB液配合後2時間(20℃) 以内に使い切って下さい。)



【完成】

13

24時間以上(20℃) 乾燥させます。 (クイックFが完全に 乾く前に養生を取り 除いてください。)



- ■溶剤蒸気やヘノレーダストを吸引しないよう、有機ガス用防毒マスク等適切な保護具を有用し、皮膚に触れないよう必要に応じて保護眼鏡、保護手袋長袖作業剤を有用して下 ●直接皮膚に触れないよう注意して下さい。もし触れた場合、ウエス等で拭き取り、中性洗剤で洗って下さい。眼に入った場合は、多量の水で洗い、医師の診断を受けて下さい。
- 原くフター子供の手の届かない一定の場所を定めて海峡させないよう冷酷所保管「て下さい」 容器は中身を使いないに変更して下さい
- ●製品安全データシートをよく読んで取扱ってください。
- ●新しいコンクリート、モルタルなどは、水分10%以下、ph9.5以下になるまで十分乾燥させてください。
- ●下地の吸込みが激しい場合には、下塗りを数回塗装して、十分に吸込みを抑えてから上塗り塗装して下さい。色ムラ、早期剥離の原因となります。
- ●素地の種類によっては、途障不良となることがあります。あらかいめ適切な処理を行い、試し途りをして問題ないことを確認した上で施工して下さい。
- ■米地の作業規によりては、空候で及じるのにこれのプラックののでの過剰が表現されていた。
- ロコングリート、モルタル面の表面に形成されるレイタンス(遊離アルカリ)、エフロレッセンル(白華)、砂、ホコリ、ゴミ、等は密着不良の原因となる為、ワイヤー付きポリッシャー等で 全に除去して下さい。
- エコプラ速乾の配合比はA液4:1B液です、計量には必ずハカリを使用してください
- ・床材塗り替え時には、必す旧塗膜をポリッシャー等で研摩してからフローンエコブラ速乾を塗布して下さい。
- ▶エコプラ速乾の可使時間(23°C)は2時間ですので、A液とB液を混合した場合は速やかに使い切ってください。
- エコノフ・史記を塗布後2~48時間以内に上塗りをして下さい。48時間以上経過しますと上塗りか層間刺離を起こすだれかめります。
- ●上塗りのクリヤーのみの仕上げは避けてください
- ●塗替え時は、必ず旧塗膜を研磨して下さい。
- 下地が開始されている。日本は、「は、「は、「は、」」というです。
- ●下地が弾性面の場合はプレが発生する高、塗装しないできるし、る高、フイヤー付きボリンンヤー寺で元至に除去してきるい。
- ●降雨後は 下地が水分を含んでいる為 2日以上十分に乾燥させて下さい
- 施工時及び施工後の換気を十分に行ってくださ
- シーラーと上参り涂料は絶対に混合しないでください。また はけ ローラーなどの共用も離けてください。
- ●サーラーと上塗り塗料は絶別に混合しないでいるい。また、はけ、ローラーなどの共用も避けているい。 ●硬化剤と主剤との配合比を厳守して下さい、攪拌機で充分攪拌して下さい。A液B液配合後は、2時間以内
- 「実いりづしくごごとい

